

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(637870044/2025)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)1699**
Data sporządzenia raportu: **22.08.2025**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Opel
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	41500
Model	Corsa
Pojemność	1229cm3
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rocznik	2017
Moc	71KM / 52kW
Skrzynia biegów	Manualna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	W0L0XEP08H6085950
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Brak danych
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	16/06/2017
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Niezarejestrowany
Kraj poprzedniej rejestracji	Niemcy
Dopuszczalna masa całkowita	1575 kg

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	0-80
2	0-80
3	0-80
4	0-80
5	0-80
6	0-80
7	0-80
8	0-80
9	0-80

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok

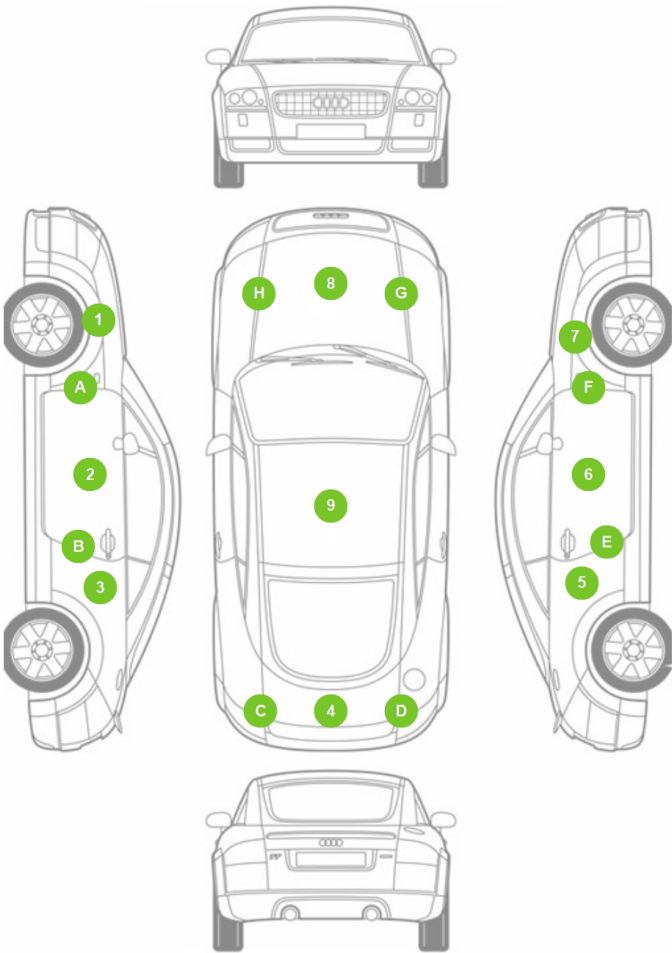

Wnioski

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GI-Pro. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Grubość powłoki lakierowej waha się w granicach 60-80 mikrometrów. Na pojeździe widoczne są mankamenty w postaci drobnych zarysowań i powstałych w wyniku użytkowania pojazdu. Nadwozie podczas oględzin zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym pełną weryfikację powłoki lakierniczej. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	Szyba fabryczna	2017
P. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
P. tylne drzwi	Inny	Brak danych
P. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017
Tył	Szyba fabryczna	2017
L. tylne drzwi	Inny	Brak danych
L. przednie drzwi	Szyba fabryczna	2017
L. tył trójkąt drzwi	Szyba fabryczna	2017

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?	Tak
--	-----

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wyprodukowane w 2017 roku i mają naniesione logo producenta. Szyby tylne nie są przyciemnione i posiadają numerację zgodną parami. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Szyba czołowa ma drobne obicia od kamyków. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.

Światła

Producent lamp przednich	Hella GM
--------------------------	----------

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	Brak uwag
Kierunkowskazy	Ok	Brak uwag
Stopu	Ok	Brak uwag
Długie	Ok	Brak uwag
Postojowe	Ok	Brak uwag
Przeciwmgłowe	Ok	Brak uwag
Cofania	Ok	Brak uwag
Awaryjne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. W pojeździe zamontowano reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej, marki wyprodukowane w 2017 roku.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	zimowa	zimowa	zimowa	zimowa
Producent	Semperit	Semperit	Semperit	Semperit
Nazwa handlowa	MasterGrip2	MasterGrip2	MasterGrip2	MasterGrip2
Indeks prędkości i nośności	84T	84T	84T	84T
Data produkcji	2020	2020	2020	2020
Rozmiar opony	175/70R14	175/70R14	175/70R14	175/70R14
Felga (Stalowa/Stopowa)	stalowa	stalowa	stalowa	stalowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	7.0	7.5	7.0	7.5
Stan bieżnika środek	7.0	7.5	7.0	7.5
Stan bieżnika str. zew.	7.0	7.5	7.0	7.5

Wnioski po oględzinach opon i felg

Na pojeździe zamontowano zimowe opony marki Semperit wyprodukowane w 2020 roku. Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika waha się w granicach 7-7,5 mm. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Boki opon czytelne. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń. Felgi stalowe noszą typowe ślady eksploatacji. Sprzedający deklaruje, że posiada dodatkowy komplet opon letnich, na felgach stalowych, na wymianę.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	
Gatunek oleju	5W30	
Data wymiany	Brak zawieszki	
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag

Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	ŻÓŁTY	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Nie była myta przed oględzinami. W dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak maty wygłuszającej na pokrywie komory silnika.

Ocena wnętrza pojazdu

Wyposażenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. Elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czunik parkowania P/T	Brak	Brak uwag
Światła przeciwmgłowe		
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Brak	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Brak	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag manualna
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest sprawne.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	Brak uwag
Drewno	Brak	Brak uwag
Elementy metalowe	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Wykonany z materiałów solidnej jakości. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu, delikatnie zarysowany wyświetlacz radia. Sprzedający dbał o wnętrze auta.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	Brak uwag
Przypalenia	Brak	Brak uwag
Zabrudzenia	Brak	Brak uwag
Przetarcia	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie, wykonane z materiału w ładnym stonowanym kolorze. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Nie czuć dymu papierosowego.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	Brak uwag
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	Brak uwag
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	Brak uwag
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	Brak uwag
Przyspieszanie	Nie		
Hamowanie	Nie		
Skrzynia biegów	Nie		
Tempomat	Nie		
Zawieszenie	Nie		
Jazda na wprost	Nie		
Hamulec ręczny	Nie		
Luz na kierownicy	Nie		
Układ wydechowy	Nie		
Instalacja gazowa	Brak		

Wnioski po jeździe próbnej

Sprzedający nie zgodził się na jazdę próbną.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Stan ogumienia od strony wew.	Nie		
Łożyska kół przednich i tylnych	Nie		
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Nie		
Wahacze i tuleje wahaczy	Nie		
Końcówki drążków	Nie		
Stabilizatory oraz łączniki	Nie		
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Nie		
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Nie		
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Nie		
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Nie		
Ocena szczelności silnika od spodu	Nie		

(wycieki, zapocenia)			
Układ wydechowy	Nie		
Ocena pasa przedniego	Nie		
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Nie		
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Nie		

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Brak możliwości wyjazdu na stację diagnostyczną

Uwaga!

Rzeczoznawca Autotesto podczas oględzin nie może ściągać plastikowych osłon pojazdu. Kontrola podwozia została przeprowadzona bez demontowania osłony dolnej silnika. Ewentualne wycieki weryfikowano bez ściągniętej osłony, wokół osłony oraz przez otwory rewizyjne dostępne w osłonie z możliwie najwyższą dokładnością.

Historia napraw

Przebieg	Data	Naprawiany / Wymieniany element	Miejsce naprawy
----------	------	---------------------------------	-----------------

Podsumowanie

Prawdopodobne naprawy jakie trzeba wykonać i ich szacowany koszt

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Są zapisy w komputerze pokładowym samochodu, które uwiarygodniają przebieg. Przebieg na zawieszce z wymiany oleju nie odbiega od deklarowanego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym