

RAPORT AUTOTESTO.PL

Raport: **(190059969/2024)**
Raport wykonał: **(kod eksperta)890**
Data sporządzenia raportu: **08.02.2024**
Pakiet: **Standard**

Informacje podstawowe auta

Marka	Volkswagen
Nadwozie	Hatchback
Przebieg	214642
Model	Arteon
Pojemność	1968cm3
Rodzaj paliwa	Diesel
Rocznik	2018
Moc	150KM / 110kW
Skrzynia biegów	Automatyczna



Informacje dodatkowe auta

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	WVWZZZ3HZKE005898
Układ silnika / Ilość cylindrów	R4
Rodzaj napędu	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Brak danych
Data ważności ubezpieczenia	Brak danych
Data pierwszej rejestracji	Brak danych
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Brak danych
Kraj poprzedniej rejestracji	Polska

Ocena zewnętrzna pojazdu

Pomiar lakieru i szczelin pomiędzy elementami karoserii

Pomiary lakieru


Wartość zmierzona

Punkt	Zakres [µm]
1	80-180
2	80-180
3	80-180
4	80-180
5	80-180
6	pow. 750
7	80-180
8	80-180
9	80-180
10	pow. 750
11	80-180

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona

Punkt	Stan
A	Ok
B	Ok
C	Ok
D	Ok
E	Ok
F	Ok
G	Ok
H	Ok
I	Ok
J	Ok

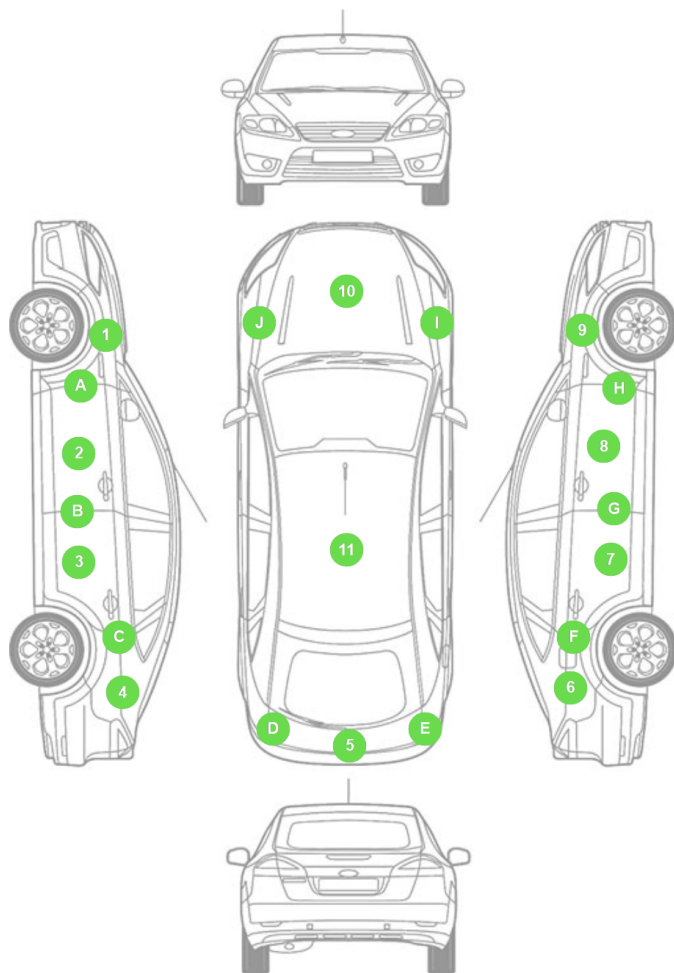

Wnioski

Auto bardzo brudne w momencie oględzin, mokre - brak możliwości dokładnej weryfikacji stanu lakieru i karoserii. Samochód na pierwszy rzut oka w stanie bardzo dobrym, bez istotnych uszkodzeń, bez zauważalnych różnic w odcieniach lakieru pomiędzy elementami, bez korozji, minimalne odpryski, płytkie rysy. Poza tym bez widocznych wad. Dokładne pomiary warstwy lakierniczej wykazały fabryczne wartości grubości lakieru na całym samochodzie, poza maską silnika i błotnikiem prawym tylnym (miejscowo naprawiane przy użyciu podkładu szpachlowego). Również lakier na wnękach, słupkach i elementach konstrukcyjnych komory silnikowej - oryginalny. Widoczne ślady demontażu drzwi kierowcy. Szerokość szczeliny pomiędzy elementami też bez zarzutu. Karoseria ocynkowana, lakier metalizowany.

Szyby

	Producent	Data produkcji
Przód	AGC Automotive	2018
P. przednie drzwi	Fuyao	2018
P. tylne drzwi	Pilkington	2018
P. tył trójkąt drzwi	Duracam	2018
Tył	Inny	2018
L. tylne drzwi	Pilkington	2018
L. przednie drzwi	Fuyao	2018
L. tył trójkąt drzwi	Duracam	2018

Czy numeracja szyb jest zgodna parami?

Tak

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby oryginalne, z logo producenta. Szyby boczne zgodne numeracją pomiędzy stronami. Brak uszkodzeń. Daty produkcji zgodne z rocznikiem samochodu Brak oznak wymian szyb w wyniku kolizji.

Światła

Producent lamp przednich

niewidoczne

Typ	Stan	Komentarz
Mijania	Ok	
Kierunkowskazy	Ok	
Stopu	Ok	
Długie	Ok	
Postojowe	Ok	
Przeciwmgłowe	Ok	
Cofania	Ok	
Awaryjne	Ok	

Wnioski po oględzinach świateł

Wszystkie światła w pojeździe sprawne. Przednie reflektory pochodzą z roku produkcji zgodnego z rocznikiem samego auta. Nie noszą śladów napraw czy regeneracji, bez poważniejszych uszkodzeń, świecą równo, jasno, bez zastrzeżeń.

Opony / Felgi

	Lewy przód	Lewy Tył	Prawy przód	Prawy tył
Typ	zimowa	zimowa	zimowa	zimowa
Producent	hankook	Nokian	hankook	Nokian
Nazwa handlowa	Winter icept evo2	WR Snowproof	Winter icept evo2	WR Snowproof
Indeks prędkości i nośności	98v	98v	98v	98v
Data produkcji	2021	2021	2021	2021
Rozmiar opony	215/55/17	215/55/17	215/55/17	215/55/17
Felga (Stała/Stopowa)	stopowa	stopowa	stopowa	stopowa
Stan felgi	dobry	dobry	dobry	dobry
Stan bieżnika str. wew.	3,5	4,5	3,5	4,5
Stan	3,0	4,0	3,0	4,0

bieżnika środek				
Stan bieżnika str. zew.	3,5	4,5	3,5	4,5

Wnioski po oględzinach opon i felg

Koła na oryginalnych alufelgach - mocno zabrudzone, co utrudnia weryfikację ewentualnych zarysowań, ale widać, że ranty mają lekkie uszkodzenia. Bez poważnych wad. Tarcze hamulcowe częściowo zużyte, ale w stanie dopuszczalnym do użytku. Opony przednie do wymiany, tylne najlepiej również, ale jeszcze akceptowalne do użytku.

Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	
Producent oleju	Motul	
Gatunek oleju	5w30	
Data wymiany	Data	18/12/23
Poziom oleju	Ok	
Kolor oleju	Ok	
Gatunek płynu chłodniczego	brak danych	
Poziom płynu chłodniczego	Ok	
Kolor płynu chłodniczego	różowy	
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	
Stan wizualny komory	Ok	
Stan lakieru w komorze	Ok	
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	
Niepokojące dźwięki	Brak	

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnikowa zakurzona, nie czyszczona przed sprzedażą. Brak śladów napraw na elementach konstrukcyjnych. Nie są widoczne ślady demontażu na elementach blacharskich. Poziom płynów w normie, brak widocznych wycieków na silniku czy jego osprzęcie. Brak niepokojących osadów pod korkiem wlewu oleju, płyn chłodzący czysty, klarowny, bez śladów oleju.

Ocena wnętrza pojazdu

Wypożyczenie pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	
Koło	Ok	
zapasowe/Zestaw naprawczy		
Autoalarm	Brak	nie sprawdzane
Światła reg. Elektrycznie	Brak	
El. składane lusterka	Ok	
Centralny zamek	Ok	
Czujnik parkowania P/T	Ok	
Światła przeciwmgłowe	Ok	
Podgrzewane fotele	Ok	
El. reg. fotel kierowcy	Brak	
El. reg. fotel pasażera	Brak	
El. reg. lusterka	Ok	
El. szyby przód	Ok	
El. szyby tył	Ok	
Hak	Brak	
Kier. wielofunkcyjna	Ok	
Klimatyzacja	Ok	
Komputer	Ok	
Wsp. kierownicy	Ok	
Inne	Brak	

Wnioski po oględzinach wyposażenia pojazdu

Wszystkie sprawdzane elementy wyposażenia samochodu sprawne, brak zastrzeżeń. Klimatyzacja chłodzi wydajnie, nie emituje niepokojących zapachów.

Kokpit

	Stan	Komentarz
Plastiki	Ok	
Drewno	Brak	
Elementy metalowe	Ok	

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń, bez oznak ponadprzeciętnie intensywnej eksploatacji. Nie są widoczne oznaki regeneracji czy wymiany kokpitu. Pasy bezpieczeństwa bez uszkodzeń, daty produkcji zgodne z rocznikiem samochodu. Zużycie kierownicy, nakładek na pedały czy gałki zmiany biegów - adekwatne do deklarowanego przebiegu.

Stan elementów tapicerki

Wizualna ocena zużycia (stan)	dobry
Czy w aucie czuć zapach papierosów?	Nie

Rodzaj wady	Stan	Komentarz
Pęknięcia	Brak	
Przypalenia	Brak	
Zabrudzenia	Występują	
Przetarcia	Brak	

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka bez uszkodzeń, bez poważnych zabrudzeń, bez przetarć. Minimalne ślady eksploatacji, adekwatne do deklarowanego przebiegu. Nie są widoczne ślady demontażu podsufitki, podsufitka również bez zabrudzeń. Bagażnik czysty, bez oznak intensywnej eksploatacji. Nie jest wyczuwalny zapach papierosów.

Jazda próbna

	Sprawdzono	Stan	Komentarz
Rozruch silnika zimnego	Tak	Ok	
Rozruch silnika rozgrzanego	Tak	Ok	
Czy gasną kontrolki po odpaleniu	Tak	Ok	
Dymienie z rury (kolor)	Tak	Ok	
Przyspieszanie	Tak	Ok	
Hamowanie	Tak	Ok	
Skrzynia biegów	Tak	Ok	
Tempomat	Tak	Ok	
Zawieszenie	Tak	Ok	
Jazda na wprost	Tak	Ok	
Hamulec ręczny	Tak	Ok	
Luz na kierownicy	Tak	Ok	
Układ wydechowy	Tak	Ok	
Instalacja gazowa	Brak		

Wnioski po jeździe próbnej

Silnik zimny w momencie oględzin, zapłon bezproblemowy. Silnik pracuje równo, ma stosowną moc. Skrzynia biegów zarówno na zimno jak i po rozgrzaniu pracuje prawidłowo, bez szarpnięć, odpowiednio reaguje na mocniejsze wciśnięcie gazu czy redukcję ręczną. Ogólnie układ jezdny bardzo dobry, bez zauważalnych luzów, brak niepokojących hałasów, auto prowadzi się stabilnie. Układ hamulcowy skuteczny, z hamulcem postojowym włącznie, hamowanie równe, bez wibracji, bez hałasów. Układ kierowniczy pracuje

lekko, precyzyjnie, bez hałasów. Jazda próbna bez zarzutów, przyjemna, auto sprawia solidne wrażenie. Test odbywał się z prędkością maksymalną do 80kmh, ze względu na lokalizację oględzin w centrum miasta.

Sprawdzenie podwozia

	Sprawdzono	Stan	Komenta rz
Stan ogumienia od strony wew.	Tak	Ok	
Łożyska kół przednich i tylnych	Tak	Ok	
Amortyzatory (wycieki, luzy)	Tak	Nie ok	lekki wyciek z amortyzatora prawego tylnego
Wahacze i tuleje wahaczy	Tak	Ok	
Końcówki drążków	Tak	Ok	
Stabilizatory oraz łączniki	Tak	Ok	
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Tak	Ok	
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)	Tak	Ok	
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)	Tak	Ok	
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)	Tak	Ok	
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)	Tak	Ok	
Układ wydechowy	Tak	Ok	
Ocena pasa przedniego	Tak	Ok	
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw	Tak	Ok	
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii	Tak	Ok	

Wnioski po sprawdzeniu podwozia

Stan podwozia bez zarzutu - nie są widoczne ślady napraw powypadkowych, brak istotnej korozji, brak uszkodzeń. Test amortyzatorów i hamulców bez nieprawidłowości. Brak wyczuwalnych luzów w układzie jezdnym, elementy gumowe nie są zużyte. Lekki wyciek z prawego tylnego amortyzatora. Brak wycieków z układu napędowego. Układ wydechowy w stanie dobrym, końcówka wydechu czysta, bez śladów sadzy.